


## NÁVOD K MONTÁŽI STŘEŠNÍHO OKNA SKYWIN – VLNITÉ LEMOVÁNÍ

Oblast použití 15-75°  
Sklon střechy




Střešní okno SKYWIN zamontované ve střechě s vlnitou střešní krytinou.

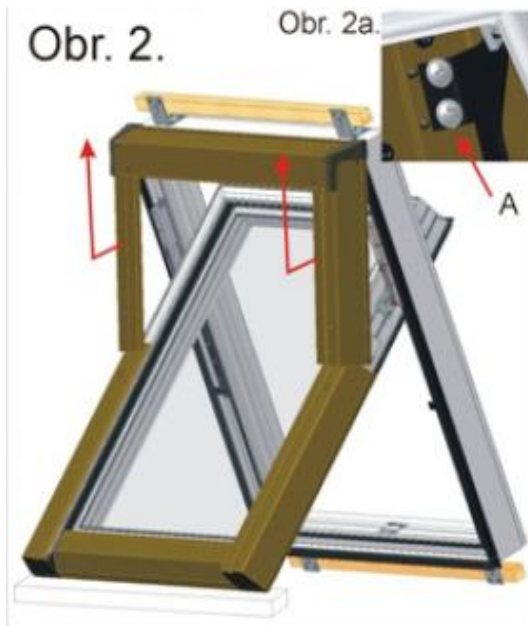


Demontáž křídla: před zahájením demontáže položte okno viz Obr. 2. Pod dolní hranu křídla vložte měkký materiál např. (molitan, polystyrén apod.), aby nedošlo k poškození výrobku. Odšroubujte šrouby A pod oplechováním a lehce vysuňte oplechování viz. Šipky na obrázku.



Po odstranění horní části oplechování uvolněte zajišťovací šrouby B a rozpojte kování, jak je nakresleno na Obr. 3a. Toto proveďte současně na levé i pravé straně. Vyjměte opatrně křídlo a položte ho na čistou a měkkou podložku. Odšroubujte horní a dolní dřevěnou lištu.

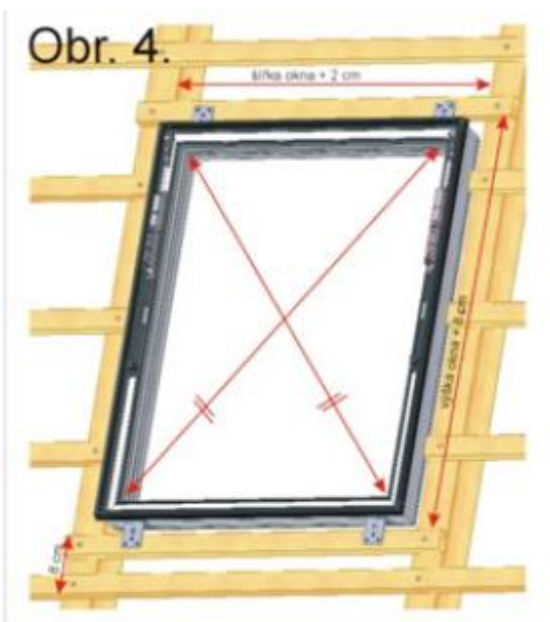


Připravte otvor pro vložení rámu jak je znázorněno na Obr. 4. Upevněte pomocí vrutů rám do latí, vždy po třech vrutech na jeden montážní uhelník. POZOR: je třeba dbát na správné vycentrování a rozteč úhlopříček (max. rozdíl 1mm).

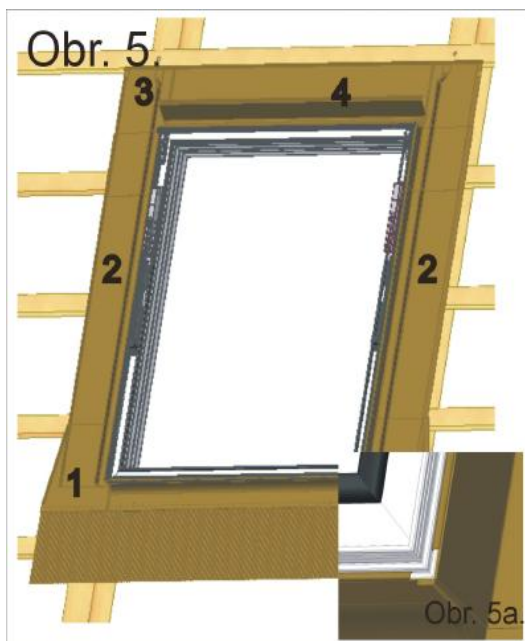


Při montáži lemování nejdříve vyjměte rámové těsnění Obr. 5a. a postupně osadte jednotlivé díly lemování dle očíslování viz Obr. 5.  
POZOR: Chybějící díl č. 4 může způsobovat netěsnost okna!



Po osazení jednotlivých dílů lemování, vložte zpět rámové těsnění jak je zobrazeno na Obr. 6a.  
POZOR: Důkladná montáž těsnění znamená dokonalou těsnost okna!

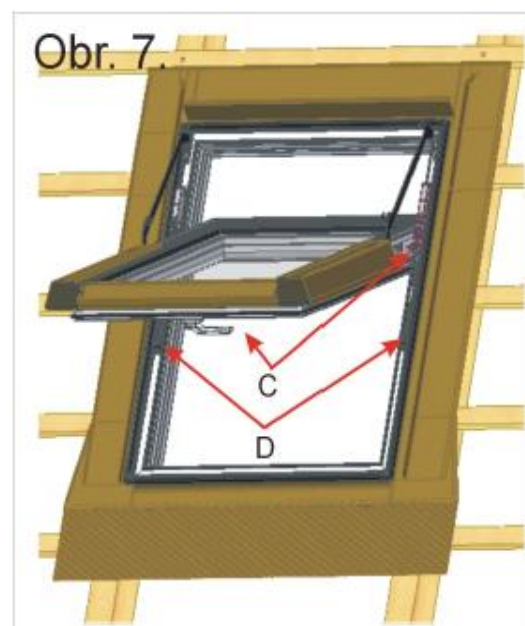

Při zpětné montáži křídla postupujte v opačném Sledu jako na Obr. 3. Dbejte zvýšené opatrnosti, aby se válečky kování C ideálně pohybovaly ve vymezeném prostoru po kluzné podložce D.  
Držte křídlo za ramena a vložte upínací segment do otvoru jak na Obr. 3. Následně zašroubujte zajišťovací šrouby B jak na Obr. 3.  
POZOR: Správné osazení křídla je zárukou Bezpečného používání.

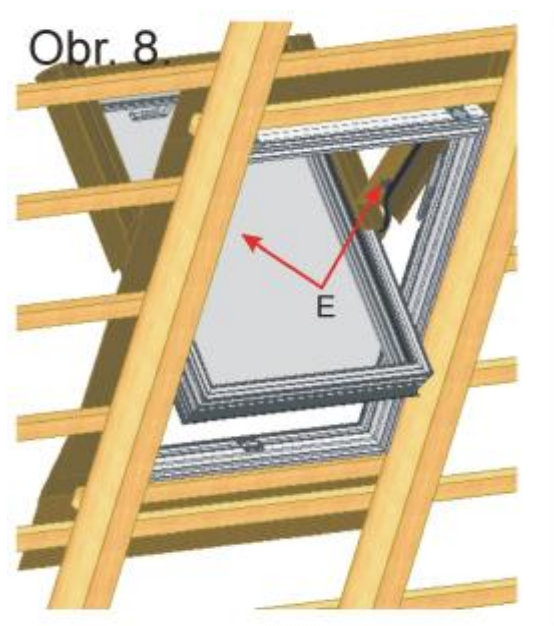

Osadte horní díl oplechování zasunutím do výřezů E a následně zabezpečte zajišťovacími šrouby A jak je zobrazeno na Obr. 2a.  
POZOR: V případě potřeby regulace dbejte NÁVODU K POUŽITÍ